



# 工場火災の予防について

北上市内では、今年に入り工場での火災が3件発生しています。


(平成25年5月28日現在)

工場火災をなくすため、次のことに注意しましょう。

- 1 全国的に工場火災の原因は、溶接機や切断機の火花によるものが多いので、作業前に周囲の安全及び消火設備の位置、使用方法を確認する。
- 2 排気ダクト類は、内部に塗料カスや金属粉がたまると、自然発火や粉じん爆発のおそれがあるので、定期的に掃除をする。
- 3 長年作業機械のコンセントを差したままにしておくと、ホコリがたまりトラッキング現象により火災になることがあるので、定期的に掃除をする。  
また、配線の劣化により配線がショートし火災になることがあるので、長年使用した配線は点検や交換するようにする。
- 4 喫煙は吸い殻入れのある場所とし、完全に消えたことを確認してから捨てる。
- 5 工場の周囲に、燃えやすいものは置かない。

平成25年度全国統一防火標語

「消すまでは 心の警報 ONのまま」

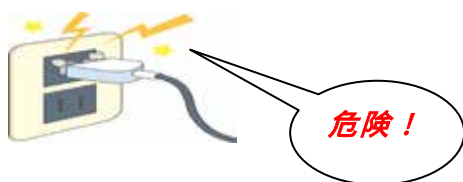

北上地区消防組合